

Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»

Articles R.1334-14, R.1334-16, R.1334-20, R.1334-29-4 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ; Arrêté du 12 décembre 2012 ; Norme NF X46-020 d'août 2017

A INFORMATIONS GÉNÉRALES

A.1 DÉSIGNATION DU BATIMENT

Adresse : **8 rue du Port
94130 Nogent sur Marne**

Numéro de Lot : **Non communiqué**
Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**
Date du Permis de Construire : **Non Communiqué**

Étage : **RDC**
Escalier : **Sans objet**
Bâtiment : **Sans objet**
Porte : **Sans objet**

Nature du bâtiment : **Hôtel**
Cat. du bâtiment : **Non communiqué**

A.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom : **COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE**
Adresse : **2 Place Roland Nungesser
94130 NOGENT-SUR-MARNE**
Qualité : **Donneur d'ordre**

DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

Nom : **COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE**
Adresse : **2 Place Roland Nungesser
94130 NOGENT-SUR-MARNE**

A.3 EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° : **67629-134274 A**

Laboratoire d'Analyses : **Eurofins Analyse pour le
Bâtiment Nord**

Repérage réalisé par : **DUPUIS Kylian**
N° certificat de qualification : **15943146**
Date d'obtention : **25/10/2022**

Adresse laboratoire : **557 route de Noyelles PA du
Pommier 62110 HÉNIN-
BEAUMONT**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **BUREAU VERITAS Certification Paris-la-Défense Cedex**
**Le Triangle de l'Arche 9 cours du Triangle
92937 PUTEAUX**

Numéro d'accréditation : **1-1593**
Organisme d'assurance professionnelle : **AXA IARD**
Adresse assurance : **313 terrasses de l'Arche 92000
NANTERRE**

Date de la commande : **21/04/2023**
Accompagnateur : **Aucun**

N° de contrat d'assurance : **10800807204**
Date de validité : **31/12/2023**

B CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise




DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT

Date d'établissement du rapport :
Fait à **BUSSY-SAINT-GEORGES** le **31/05/2023**
Cabinet : **Apave Diagnostics**
Nom du diagnostiqueur : **DUPUIS Kylian**

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.

Rapport n° : 67629-134274 A
Référence du donneur d'ordre : Hôtel

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES
SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

C SOMMAIRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES	1
DÉSIGNATION DU BATIMENT	1
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	1
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	1
DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT	1
SOMMAIRE	2
CONCLUSION(S)	3
1. DANS LE CADRE DE LA MISSION DECRIT EN TETE DE RAPPORT, IL A ETE REPERE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE :	3
IL EST NECESSAIRE D'AVERTIR DE LA PRESENCE D'AMIANTE TOUTE PERSONNE POUVANT INTERVENIR SUR OU A PROXIMITE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONCERNES OU DE CEUX LES RECOUVRANT OU LES PROTEGEANT	3
2. DANS LE CADRE DE LA MISSION DECRIT EN TETE DE RAPPORT, IL A ETE REPERE DES MATERIAUX ET PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE : APRES ANALYSE, ILS NE CONTIENNENT PAS D'AMIANTE.	4
3. LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION	4
4. LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION	4
PROGRAMME DE REPERAGE	5
LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-20).....	5
LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-21).....	5
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
RAPPORTS PRECEDENTS	6
.....	6
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
LISTE DES PIÈCES VISITÉES / NON VISITÉES ET JUSTIFICATION	6
DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE	9
LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE	21
LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, (AUTRES CRITÈRES DE DÉCISION).....	22
LISTE DES MATÉRIAUX NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	22
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION	24
COMMENTAIRES :	24
ÉLÉMENTS D'INFORMATION	25
ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION DES OUVRAGES ET PARTIES D'OUVRAGES	26
ANNEXE 2 – CROQUIS	42
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	54
ANNEXE 4 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS	62
ANNEXE 5 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	75
ATTESTATIONS	77

D CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en oeuvre des moyens d'accès spécifiques.

1. Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Local	Étage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Liste	Méthode
Couloir n°1	RDC	Conduit de fluide n°1	Murs	Amiante ciment - Non peint	B	Jugement personnel
Lingerie	R+1	Plancher	Sol	Dalle de sol - Non peint	B	Résultat d'analyse (P015)
LT	R+1	Conduit de fluide n°2	Murs	Amiante ciment - Peinture	B	Jugement personnel
Rés.	RDC	Plancher	Sol	Dalle de sol - Non peint	B	Résultat d'analyse (P018)
Réserve n°1	R+1	Plancher	Sol	Dalle de sol - Non peint	B	Résultat d'analyse
Local régie	R+1	Plancher	Sol	Dalle de sol noire - Non peint	B	Résultat d'analyse
		Conduit de fluide n°1	Murs	Amiante ciment - Peinture	B	Jugement personnel
		Conduit de fluide n°2	Murs	Amiante ciment - Peinture	B	Jugement personnel
Régie	R+1	Plancher	Sol	Dalle de sol noire - Non peint	B	Résultat d'analyse
Couloir régie	RDC	Plancher	Sol	Dalle de sol noire - Non peint	B	Résultat d'analyse
Cave	R+9	Conduit de fluide n°2	Murs	Amiante ciment - Non peint	B	Jugement personnel
		Conduit de fluide n°3	Murs	Amiante ciment - Non peint	B	Jugement personnel

Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant

→ Recommandation(s) au propriétaire

Voir grille(s) d'évaluation(s) de l'état de conservation des matériaux et produits en annexe.

EP - Évaluation périodique

Local	Étage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant
Couloir n°1	RDC	Conduit de fluide n°1	Murs	Amiante ciment - Non peint
Lingerie	R+1	Plancher	Sol	Dalle de sol - Non peint
LT	R+1	Conduit de fluide n°2	Murs	Amiante ciment - Peinture
Rés.	RDC	Plancher	Sol	Dalle de sol - Non peint
Réserve n°1	R+1	Plancher	Sol	Dalle de sol - Non peint
Local régie	R+1	Plancher	Sol	Dalle de sol noire - Non peint
		Conduit de fluide n°1	Murs	Amiante ciment - Peinture
		Conduit de fluide n°2	Murs	Amiante ciment - Peinture
Régie	R+1	Plancher	Sol	Dalle de sol noire - Non peint
Couloir régie	RDC	Plancher	Sol	Dalle de sol noire - Non peint
Cave	R+9	Conduit de fluide n°2	Murs	Amiante ciment - Non peint
		Conduit de fluide n°3	Murs	Amiante ciment - Non peint

2. Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Local	Étage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant		
Couloir n°1	RDC	Conduit de fluide n°2	Plafond	Enveloppe de calorifuge - Non peint		
		Conduit de fluide n°2	Plafond	Calorifugeage - Non peint		
Réserve	RDC	Conduits de fluide n°1	Plafond	Enveloppe de calorifuge - Non peint		
		Conduits de fluide n°1	Plafond	Calorifugeage - Non peint		
		Conduits de fluide n°2	Plafond	Calorifugeage - Non peint		
		Conduits de fluide n°2	Plafond	Enveloppe de calorifuge - Non peint		
Couloir n°2	RDC	Conduits de fluide n°1	Plafond	Enveloppe de calorifuge - Non peint		
		Conduits de fluide n°2	Plafond	Enveloppe de calorifuge - Non peint		
		Conduits de fluide n°3	Plafond	Enveloppe de calorifuge - Non peint		
		Conduits de fluide n°4	Plafond	Enveloppe de calorifuge - Non peint		
		Conduits de fluide n°5	Plafond	Enveloppe de calorifuge - Non peint		
		Conduits de fluide n°5	Plafond	Calorifugeage - Non peint		
		Conduits de fluide n°1	Plafond	Calorifugeage - Non peint		
		Conduits de fluide n°2	Plafond	Calorifugeage - Non peint		
		Conduits de fluide n°3	Plafond	Calorifugeage - Non peint		
		Conduits de fluide n°4	Plafond	Calorifugeage - Non peint		
		Escalier	R+9	Conduit de fluide	Murs	Enveloppe de calorifuge - Non peint
				Conduit de fluide	Murs	Calorifugeage - Non peint
LT	R+1	Conduit de fluide n°1	Murs	Calorifugeage - Non peint		
		Conduit de fluide n°1	Murs	Enveloppe de calorifuge - Non peint		
Rés.	RDC	Conduit de fluide n°1	Murs	Enveloppe de calorifuge - Non peint		
		Conduit de fluide n°1	Murs	Calorifugeage - Non peint		
		Conduit de fluide n°2	Equipement	Flocage - Non peint		
Vest. H	RDC	Conduit de fluide n°1	Plafond	Enveloppe de calorifuge - Non peint		
		Conduit de fluide n°1	Plafond	Calorifugeage - Non peint		
Archives Réserve	RDC	Conduit de fluide n°1	Plafond	Enveloppe de calorifuge - Non peint		
		Conduit de fluide n°1	Plafond	Calorifugeage - Non peint		
Chaufferie	Sous-sol	Conduits de fluide n°1	Plafond	Enveloppe de calorifuge - Non peint		
		Conduits de fluide n°1	Plafond	Calorifugeage - Non peint		
Hall n°2	R+2	Conduit de fluide n°1	Plafond	Calorifugeage - Non peint		
		Conduit de fluide n°1	Plafond	Enveloppe de calorifuge - Non peint		

3. Liste des locaux non visités et justification

Local	Étage	Justification
Local	RDC	La porte était fermée à clé.
Local technique n°1	Sous-sol	La porte était fermée à clé.
Local technique n°2	Sous-sol	La porte était fermée à clé.
MC	RDC au R+8	Lors de la mission il n'y avait pas d'ascensoriste.
ASC	RDC au R+8	Lors de la mission il n'y avait pas d'ascensoriste.
Terrasse Extérieur	R+4	La porte était fermée à clé.
Machinerie Chauffage n°1	R+4	La porte était fermée à clé.
Machinerie Chauffage n°2	R+4	La porte était fermée à clé.
Machinerie Climatisation sur Terrasse Extérieur	R+4	La porte était fermée à clé.

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : des investigations complémentaires devront être réalisées.

Les obligations réglementaires du propriétaire prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 des arrêtés du 12 décembre 2012

4. Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...) Clapets/volets coupe-feu Portes coupe-feu. Vide-ordures.	Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.
4. Éléments extérieurs	
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste citée au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Lorsque le repérage porte sur des parties communes d'immeubles, seules les parties directement accessibles le jour de l'intervention sont visitées. Les parties communes accessibles uniquement depuis les parties privatives (ex : coffrages techniques, vides ordures, ...) ne peuvent pas être investiguées.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Le repérage a été réalisé le : **31/05/2023**

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 - Août 2017 : Sans objet

Documents fournis : **Néant**

Moyens mis à disposition : **Néant**

G RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES PIÈCES VISITÉES / NON VISITÉES ET JUSTIFICATION

Local / partie d'immeuble	Étage	Visitée	Justification (locaux non visités)
Couloir n°1	RDC	OUI	
Réserve	RDC	OUI	
Couloir n°2	RDC	OUI	

Local / partie d'immeuble	Étage	Visitée	Justification (locaux non visités)
Escalier	R+9	OUI	
Lingerie	R+1	OUI	
LT	R+1	OUI	
Rés.	RDC	OUI	
Local	RDC	NON	<i>La porte était fermée à clé.</i>
Vest. H	RDC	OUI	
Vest. F	RDC	OUI	
Bureau n°1	RDC	OUI	
Bureau n°2	RDC	OUI	
Baie Info.	RDC	OUI	
Réception	RDC	OUI	
Salle l'Office	RDC	OUI	
Bagagerie	RDC	OUI	
Archives Réserve	RDC	OUI	
Chaufferie	Sous-sol	OUI	
Parking	Sous-sol	OUI	
Local technique n°1	Sous-sol	NON	<i>La porte était fermée à clé.</i>
Local technique n°2	Sous-sol	NON	<i>La porte était fermée à clé.</i>
MC	RDC au R+8	NON	<i>Lors de la mission il n'y avait pas d'ascensoriste.</i>
ASC	RDC au R+8	NON	<i>Lors de la mission il n'y avait pas d'ascensoriste</i>
Accès parking	Sous-sol	OUI	
Salle de Conférence	RDC	OUI	
Sanitaire	RDC	OUI	
Escalier n°1	RDC au R+3	OUI	
Escalier n°2	RDC au R+8	OUI	
Couloir	R+4	OUI	
Couloir	R+5	OUI	
Couloir	R+6	OUI	
Couloir	R+7	OUI	
Couloir	R+8	OUI	
Rés. n°1	R+4	OUI	
Rés. n°1	R+5	OUI	
Rés. n°1	R+6	OUI	
Rés. n°1	R+7	OUI	
Rés.	R+8	OUI	
Ch. 402	R+4	OUI	
Ch. 403	R+4	OUI	
Ch. 405	R+4	OUI	
Ch. 401	R+4	OUI	
Ch. 406	R+4	OUI	
Ch. 407	R+4	OUI	
Ch. 408	R+4	OUI	
Ch. 409	R+4	OUI	
Ch. 410	R+4	OUI	
Ch. 415	R+4	OUI	
Ch. 416	R+4	OUI	
Ch. 404	R+4	OUI	
Salle le Plongeur	R+4	OUI	
Rés. n°2	R+4	OUI	
Rés. n°3	R+4	OUI	
Rés. n°2	R+5	OUI	
Rés. n°2	R+6	OUI	
Rés. n°2	R+7	OUI	
Ch. 501	R+5	OUI	
Ch. 502	R+5	OUI	
Ch. 503	R+5	OUI	
Ch. 504	R+5	OUI	

Local / partie d'immeuble	Étage	Visitée	Justification (locaux non visités)
Ch. 505	R+5	OUI	
Ch. 506	R+5	OUI	
Ch. 507	R+5	OUI	
Ch. 508	R+5	OUI	
Ch. 509	R+5	OUI	
Ch. 510	R+5	OUI	
Ch. 511	R+5	OUI	
Ch. 512	R+5	OUI	
Ch. 513	R+5	OUI	
Ch. 514	R+5	OUI	
Ch. 515	R+5	OUI	
Ch. 516	R+5	OUI	
Ch. 601	R+6	OUI	
Ch. 602	R+6	OUI	
Ch. 603	R+6	OUI	
Ch. 604	R+6	OUI	
Ch. 605	R+6	OUI	
Ch. 606	R+6	OUI	
Ch. 607	R+6	OUI	
Ch. 608	R+6	OUI	
Ch. 609	R+6	OUI	
Ch. 610	R+6	OUI	
Ch. 611	R+6	OUI	
Ch. 612	R+6	OUI	
Ch. 613	R+6	OUI	
Ch. 614	R+6	OUI	
Ch. 615	R+6	OUI	
Ch. 616	R+6	OUI	
Ch. 701	R+7	OUI	
Ch. 702	R+7	OUI	
Ch. 703	R+7	OUI	
Ch. 704	R+7	OUI	
Ch. 705	R+7	OUI	
Ch. 706	R+7	OUI	
Ch. 707	R+7	OUI	
Ch. 708	R+7	OUI	
Ch. 709	R+7	OUI	
Ch. 710	R+7	OUI	
Ch. 711	R+7	OUI	
Ch. 712	R+7	OUI	
Ch. 713	R+7	OUI	
Ch. 714	R+7	OUI	
Ch. 715	R+7	OUI	
Ch. 716	R+7	OUI	
Ch. 801	R+8	OUI	
Ch. 802	R+8	OUI	
Ch. 803	R+8	OUI	
Ch. 804	R+8	OUI	
Ch. 805	R+8	OUI	
Ch. 806	R+8	OUI	
Ch. 807	R+8	OUI	
Balcon	R+8	OUI	
Terrasse n°1	R+8	OUI	
Terrasse n°2	R+8	OUI	
Terrasse Extérieur	R+4	NON	<i>La porte était fermée à clé.</i>
Machinerie Chauffage n°1	R+4	NON	<i>La porte était fermée à clé.</i>
Machinerie Chauffage n°2	R+4	NON	<i>La porte était fermée à clé.</i>
Machinerie Climatisation sur Terrasse Extérieur	R+4	NON	<i>La porte était fermée à clé.</i>
Espace de réception n°1	R+1	OUI	
Office	R+1	OUI	
Bureau	R+1	OUI	

Local / partie d'immeuble	Étage	Visitée	Justification (locaux non visités)
Réserve n°1	R+1	OUI	
Réserve n°2	R+1	OUI	
Espace de réception n°2	R+1	OUI	
Salle 1	R+1	OUI	
Salle 2	R+1	OUI	
Salle 3	R+1	OUI	
Salle 4	R+1	OUI	
Local régie	R+1	OUI	
Local Clim Source Centrale	R+1	OUI	
Régie	R+1	OUI	
Accueil	RDC	OUI	
Couloir régie	RDC	OUI	
Toit terrasse	R+9	OUI	
Cave	R+9	OUI	
Machinerie	R+9	OUI	
Salon d'Accueil L'Annexe	R+2	OUI	
Salle de Restaurant Le Plaisance	R+2	OUI	
Terrasse	R+2	OUI	
Cuisine	R+2	OUI	
Réserve	R+2	OUI	
Sanitaire H.	R+2	OUI	
Sanitaire F.	R+2	OUI	
Hall n°1	R+2	OUI	
Hall n°2	R+2	OUI	
Salle des Petits Déjeuners	R+3	OUI	
Cuisine	R+3	OUI	
Salle Le Panoramique	R+3	OUI	
Terrasse	R+3	OUI	
Rés.	R+3	OUI	
Salle La Galerie	R+3	OUI	
Sanitaire H.	R+3	OUI	
Sanitaire F.	R+3	OUI	
Groupe chaud	R+9	OUI	

DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Revêtement
Couloir n°1	RDC	Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	béton - Peinture
		Murs	Murs	Bloc de béton creux - Peinture
		Plafond	Plafond	Béton - Non peint
Réserve	RDC	Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Béton - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Béton - Peinture
Couloir n°2	RDC	Plafond	Plafond	Béton - Peinture
		Murs	Murs	Bloc de béton creux - Peinture
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
Escalier	R+9	Plancher	Sol	Béton - Non peint
		Murs	Murs	Bloc de béton creux - Non peint
		Plafond	Plafond	Béton - Non peint
Lingerie	R+1	Murs	Murs	Béton - Non peint
		Plafond	Plafond	Béton - Non peint
LT	R+1	Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
Rés.	RDC	Murs	Murs	Béton - Peinture
		Plafond	Plafond	Béton - Peinture

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Revêtement
Vest. H	RDC	Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Béton - Peinture
Vest. F	RDC	Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Béton - Peinture
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
Bureau n°1	RDC	Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
Bureau n°2	RDC	Murs	Murs	Plâtre - Papier peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
Baie Info.	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Plâtre - Non peint
		Plancher	Sol	Moquette - Non peint
Réception	RDC	Murs	Murs	Plâtre - Papier peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
Salle l'Office	RDC	Murs	Murs	Plâtre - Papier peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Bagagerie	RDC	Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
Archives Réserve	RDC	Plafond	Plafond	Béton - Non peint
		Plancher	Sol	Béton - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Non peint
		Murs	Murs	Bloc de béton creux - Non peint
Chaufferie	Sous-sol	Murs	Murs	Bloc de béton creux - Non peint
		Plafond	Plafond	Béton - Non peint
		Plancher	Sol	Béton - Non peint
Parking	Sous-sol	Plancher	Sol	Béton - Non peint
		Murs	Murs	Bloc de béton creux - Non peint
		Plafond	Plafond	Béton - Non peint
Accès parking	Sous-sol	Murs	Murs	Bloc de béton creux - Non peint
		Plafond	Plafond	Béton - Non peint
		Plancher	Sol	Béton - Non peint
Salle de Conférence	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plafond	Plafond	Bois - Peinture
		Plancher	Sol	Moquette - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Plâtre - Papier peint
Sanitaire	RDC	Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
Escalier n°1	RDC au R+3	Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Papier peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
Escalier n°2	RDC au R+8	Murs	Murs	Plâtre - Papier peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Moquette - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
Couloir	R+4	Plancher	Sol	Moquette - Non peint
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Revêtement
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
Couloir	R+5	Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Moquette - Non peint
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
Couloir	R+6	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Moquette - Non peint
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
Couloir	R+7	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Moquette - Non peint
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
Couloir	R+8	Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Moquette - Non peint
Rés. n°1	R+4	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
Rés. n°1	R+5	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
Rés. n°1	R+6	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
Rés. n°1	R+7	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
Rés.	R+8	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
Ch. 402	R+4	Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
Ch. 403	R+4	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
Ch. 405	R+4	Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Revêtement
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
Ch. 401	R+4	Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
Ch. 406	R+4	Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
Ch. 407	R+4	Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
Ch. 408	R+4	Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
Ch. 409	R+4	Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
Ch. 410	R+4	Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
Ch. 415	R+4	Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
Ch. 416	R+4	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 404	R+4	Murs	Murs	Plâtre - Peinture

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Revêtement
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Salle le Plongeur	R+4	Murs	Murs	Plâtre - Papier peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Moquette - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Peinture
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
Rés. n°2	R+4	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
Rés. n°3	R+4	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
Rés. n°2	R+5	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
Rés. n°2	R+6	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
Rés. n°2	R+7	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
Ch. 501	R+5	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 502	R+5	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 503	R+5	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 504	R+5	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 505	R+5	Murs	Murs	Plâtre - Peinture

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Revêtement
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 506	R+5	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
Ch. 507	R+5	Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
Ch. 508	R+5	Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
Ch. 509	R+5	Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
Ch. 510	R+5	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
Ch. 511	R+5	Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 512	R+5	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
Ch. 513	R+5	Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Revêtement
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 514	R+5	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 515	R+5	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 516	R+5	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 601	R+6	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 602	R+6	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 603	R+6	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 604	R+6	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 605	R+6	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 606	R+6	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Revêtement
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 607	R+6	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
Ch. 608	R+6	Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
Ch. 609	R+6	Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
Ch. 610	R+6	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
Ch. 611	R+6	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
Ch. 612	R+6	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
Ch. 613	R+6	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
Ch. 614	R+6	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
Ch. 615	R+6	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Revêtement
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 616	R+6	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
Ch. 701	R+7	Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
Ch. 702	R+7	Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
Ch. 703	R+7	Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
Ch. 704	R+7	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
Ch. 705	R+7	Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 706	R+7	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
Ch. 707	R+7	Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Revêtement
Ch. 708	R+7	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 709	R+7	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 710	R+7	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 711	R+7	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 712	R+7	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 713	R+7	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 714	R+7	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 715	R+7	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 716	R+7	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Revêtement
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 801	R+8	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 802	R+8	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 803	R+8	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 804	R+8	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 805	R+8	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 806	R+8	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Ch. 807	R+8	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
Balcon	R+8	Murs	Murs	Béton - Peinture
		Plancher	Sol	Dalle en pierre - Non peint
Terrasse n°1	R+8	Plancher	Sol	Dalle en pierre - Non peint
Terrasse n°2	R+8	Murs	Murs	Béton - Peinture
		Plancher	Sol	Dalle en pierre - Non peint
Espace de réception n°1	R+1	Plancher	Sol	Moquette - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Peinture
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Revêtement
Office	R+1	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
Bureau	R+1	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Plâtre - Papier peint
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
Réserve n°1	R+1	Murs	Murs	Béton - Peinture
		Plafond	Plafond	Béton - Peinture
Réserve n°2	R+1	Murs	Murs	Béton banché - Peinture
		Plancher	Sol	Béton - Non peint
		Plafond	Plafond	Béton - Peinture
Espace de réception n°2	R+1	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Plâtre - Papier peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
Salle 1	R+1	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Moquette - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Papier peint
Salle 2	R+1	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Moquette - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Papier peint
Salle 3	R+1	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Moquette - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Papier peint
Salle 4	R+1	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Moquette - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Papier peint
Local régie	R+1	Murs	Murs	Béton - Peinture
		Plafond	Plafond	Béton - Peinture
Local Clim Source Centrale	R+1	Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Béton - Peinture
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Béton banché - Peinture
Régie	R+1	Murs	Murs	Béton - Peinture
Accueil	RDC	Plancher	Sol	Moquette - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Papier peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
Couloir régie	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Moquette - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
Toit terrasse	R+9	Murs	Murs	Béton - Non peint
		Plancher	Sol	Gravier - Non peint
Cave	R+9	Murs	Murs	Bloc de béton creux - Non peint
		Plancher	Sol	Béton - Non peint
		Plafond	Plafond	Béton - Non peint
Machinerie	R+9	Plafond	Plafond	Béton - Non peint
		Plancher	Sol	Béton - Non peint
		Murs	Murs	Béton - Non peint
Salon d'Accueil L'Annexe	R+2	Plancher	Sol	Moquette - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Peinture
		Murs	Murs	Plâtre - Papier peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
Salle de Restaurant Le Plaisance	R+2	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Moquette - Non peint
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Peinture
		Murs	Murs	Plâtre - Papier peint
Terrasse	R+2	Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Dalle de pierre - Non peint
Cuisine	R+2	Murs	Murs	Garde corps acier - Peinture
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Revêtement
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
Réserve	R+2	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
Sanitaire H.	R+2	Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
Sanitaire F.	R+2	Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
Hall n°1	R+2	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Peinture
		Murs	Murs	Plâtre - Papier peint
Hall n°2	R+2	Murs	Murs	Plâtre - Papier peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Moquette - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
Salle des Petits Déjeuners	R+3	Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plancher	Sol	Moquette - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
Cuisine	R+3	Murs	Murs	Carrelage - Non peint
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
Salle Le Panoramique	R+3	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Moquette - Non peint
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Plinthes	Toutes zones	Bois - Peinture
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Plafond	Sol	Carrelage - Non peint
Terrasse	R+3	Murs	Murs	Crépis - Peinture
		Plafond	Plafond	Béton - Peinture
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
Rés.	R+3	Plancher	Sol	Moquette - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
Salle La Galerie	R+3	Plancher	Sol	Moquette - Non peint
		Plancher	Sol	Parquet bois - Non peint
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
Sanitaire H.	R+3	Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Murs	Murs	Carrelage - Non peint
Sanitaire F.	R+3	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
		Plancher	Sol	Carrelage - Non peint
		Murs	Murs	Bloc de béton creux - Non peint
Groupe chaud	R+9	Plafond	Plafond	Béton - Non peint
		Plancher	Sol	Béton - Non peint

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Local / partie d'immeuble	Étage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Obligation / Préconisation
Lingerie	R+1	Plancher	Sol	Dalle de sol - Non peint	P015	Z015	EP
Rés.	RDC	Plancher	Sol	Dalle de sol - Non peint	P018	Z018	EP
Réserve n°1	R+1	Plancher	Sol	Dalle de sol - Non peint		Z015	EP

Rapport n° : 67629-134274 A / Référence du donneur d'ordre : Hôtel

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / partie d'immeuble	Étage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Obligation / Préconisation
Local régie	R+1	Plancher	Sol	Dalle de sol noire - Non peint		Z018	EP
Régie	R+1	Plancher	Sol	Dalle de sol noire - Non peint		Z018	EP
Couloir régie	RDC	Plancher	Sol	Dalle de sol noire - Non peint		Z018	EP

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, (AUTRES CRITÈRES DE DÉCISION)

Local / Partie d'immeuble	Étage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Critère de décision	Obligation / Préconisation
Couloir n°1	RDC	Conduit de fluide n°1	Murs	Amiante ciment - Non peint	Jugement personnel	EP
LT	R+1	Conduit de fluide n°2	Murs	Amiante ciment - Peinture	Jugement personnel	EP
Local régie	R+1	Conduit de fluide n°1	Murs	Amiante ciment - Peinture	Jugement personnel	EP
		Conduit de fluide n°2	Murs	Amiante ciment - Peinture	Jugement personnel	EP
Cave	R+9	Conduit de fluide n°2	Murs	Amiante ciment - Non peint	Jugement personnel	EP
		Conduit de fluide n°3	Murs	Amiante ciment - Non peint	Jugement personnel	EP

LISTE DES MATÉRIAUX NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Local / partie d'immeuble	Étage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Critère de décision
Couloir n°1	RDC	Conduit de fluide n°2	Plafond	Enveloppe de calorifuge - Non peint	P001	Z001	Résultat d'analyse (P001)
		Conduit de fluide n°2	Plafond	Calorifugeage - Non peint	P002	Z002	Résultat d'analyse (P002)
		Conduit de fluide n°3	Plafond	Acier - Non peint			Jugement personnel
Réserve	RDC	Conduits de fluide n°1	Plafond	Enveloppe de calorifuge - Non peint	P004	Z004	Résultat d'analyse (P004)
		Conduits de fluide n°1	Plafond	Calorifugeage - Non peint	P003	Z003	Résultat d'analyse (P003)
		Conduits de fluide n°2	Plafond	Calorifugeage - Non peint		Z002	Résultat d'analyse
		Conduits de fluide n°2	Plafond	Enveloppe de calorifuge - Non peint		Z001	Résultat d'analyse
Couloir n°2	RDC	Conduits de fluide n°1	Plafond	Enveloppe de calorifuge - Non peint		Z001	Résultat d'analyse
		Conduits de fluide n°2	Plafond	Enveloppe de calorifuge - Non peint	P005	Z005	Résultat d'analyse (P005)
		Conduits de fluide n°3	Plafond	Enveloppe de calorifuge - Non peint	P007	Z007	Résultat d'analyse (P007)

Local / partie d'immeuble	Étage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Critère de décision
		Conduits de fluide n°4	Plafond	Enveloppe de calorifuge - Non peint	P009	Z009	Résultat d'analyse (P009)
		Conduits de fluide n°5	Plafond	Enveloppe de calorifuge - Non peint	P011	Z011	Résultat d'analyse (P011)
		Conduits de fluide n°5	Plafond	Calorifugeage - Non peint	P012	Z012	Résultat d'analyse (P012)
		Conduits de fluide n°1	Plafond	Calorifugeage - Non peint		Z002	Résultat d'analyse
		Conduits de fluide n°2	Plafond	Calorifugeage - Non peint	P006	Z006	Résultat d'analyse (P006)
		Conduits de fluide n°3	Plafond	Calorifugeage - Non peint	P008	Z008	Résultat d'analyse (P008)
		Conduits de fluide n°4	Plafond	Calorifugeage - Non peint	P010	Z010	Résultat d'analyse (P010)
		Conduit de fluide n°6	Plafond	Acier - Peinture			Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Escalier	R+9	Conduit de fluide	Murs	Enveloppe de calorifuge - Non peint	P013	Z013	Résultat d'analyse (P013)
		Conduit de fluide	Murs	Calorifugeage - Non peint	P014	Z014	Résultat d'analyse (P014)
LT	R+1	Conduit de fluide n°1	Murs	Calorifugeage - Non peint	P017	Z017	Résultat d'analyse (P017)
		Conduit de fluide n°1	Murs	Enveloppe de calorifuge - Non peint	P016	Z016	Résultat d'analyse (P016)
		Conduit de fluide n°3	Murs	Acier - Peinture			Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Rés.	RDC	Conduit de fluide n°1	Murs	Enveloppe de calorifuge - Non peint	P019	Z019	Résultat d'analyse (P019)
		Conduit de fluide n°1	Murs	Calorifugeage - Non peint	P020	Z020	Résultat d'analyse (P020)
		Conduit de fluide n°2	Equipement	Flocage - Non peint	P021	Z021	Résultat d'analyse (P021)
Vest. H	RDC	Conduit de fluide n°1	Plafond	Enveloppe de calorifuge - Non peint		Z001	Résultat d'analyse
		Conduit de fluide n°1	Plafond	Calorifugeage - Non peint		Z002	Résultat d'analyse
Archives Réserve	RDC	Conduit de fluide n°1	Plafond	Enveloppe de calorifuge - Non peint		Z011	Résultat d'analyse
		Conduit de fluide n°1	Plafond	Calorifugeage - Non peint		Z012	Résultat d'analyse

Local / partie d'immeuble	Étage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Critère de décision
		Conduit de fluide n°2	Plafond	PVC - Non peint			Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Conduit de fluide n°3	Plafond	Acier - Non peint			Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Chaufferie	Sous-sol	Conduits de fluide n°1	Plafond	Enveloppe de calorifuge - Non peint		Z011	Résultat d'analyse
		Conduits de fluide n°1	Plafond	Calorifugeage - Non peint		Z012	Résultat d'analyse
Parking	Sous-sol	Conduit de fluide n°1	Plafond	Acier - Non peint			Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Accès parking	Sous-sol	Conduit de fluide	Plafond	Acier - Non peint			Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Réserve n°2	R+1	Conduit de fluide	Plafond	PVC - Non peint			Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Local régie	R+1	Conduit de fluide n°3	Murs	Acier - Non peint			Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Régie	R+1	Plafond	Plafond	Plaque de faux-plafond - Non peint			Marquage du matériau
Toit terrasse	R+9	Plafond	Plafond	Plaques bitumineuses - Non peint			Jugement personnel
Cave	R+9	Conduit de fluide n°1	Murs	Flocage - Non peint			Jugement personnel
Hall n°2	R+2	Conduit de fluide n°1	Plafond	Calorifugeage - Non peint		Z003	Résultat d'analyse
		Conduit de fluide n°1	Plafond	Enveloppe de calorifuge - Non peint		Z004	Résultat d'analyse
Groupe chaud	R+9	Conduit de fluide	Murs	Acier - Non peint			Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION

(Matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)

Néant

COMMENTAIRES :

Le repérage a été effectué en locaux occupés en présence des locataires et du mobilier.

LÉGENDE

Présence	A : Amiante	N : Non Amianté	a? : Probabilité de présence d'Amiante
Liste A Obligation matériaux de type Flocage, calorifugeage ou faux-plafond Résultat de la grille d'évaluation	1	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation	
	2	Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement	
	3	Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement	
Liste B Recommandations des autres matériaux et produits. Résultat de la grille d'évaluation	EP	Evaluation périodique	
	AC1	Action corrective de premier niveau	
	AC2	Action corrective de second niveau	
ZPSO	Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage (« ZPSO ») Partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages et les parties d'ouvrage sont semblables		

« Evaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste à :

- A.** Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- B.** Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

I ÉLÉMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org.

ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION DES OUVRAGES ET PARTIES D'OUVRAGES

PRÉLÈVEMENT : P001		
Nom du client COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Numéro de dossier 67629-134274	Pièce ou local RDC - Couloir n°1
Partie du composant Enveloppe de calorifuge - Non peint	Date de prélèvement 05/06/2023	Nom de l'opérateur DUPUIS Kylian
Composant de la construction Conduit de fluide n°2 - Plafond		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet : Enveloppe de calorifuge / Non peint Planche de croquis n°: 1		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-053375-01	Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P002		
Nom du client COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Numéro de dossier 67629-134274	Pièce ou local RDC - Couloir n°1
Partie du composant Calorifugeage - Non peint	Date de prélèvement 05/06/2023	Nom de l'opérateur DUPUIS Kylian
Composant de la construction Conduit de fluide n°2 - Plafond		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet : Calorifugeage / Non peint Planche de croquis n°: 1		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type isolant (beige)	0
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-053375-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-HB-053375-01	Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P003		
Nom du client COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Numéro de dossier 67629-134274	Pièce ou local RDC - Réserve
Partie du composant Calorifugeage - Non peint	Date de prélèvement 05/06/2023	Nom de l'opérateur DUPUIS Kylian
Composant de la construction Conduits de fluide n°1 - Plafond		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet : Calorifugeage / Non peint Planche de croquis n°: 1		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-053375-01	Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P004		
Nom du client COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Numéro de dossier 67629-134274	Pièce ou local RDC - Réserve
Partie du composant Enveloppe de calorifuge - Non peint	Date de prélèvement 05/06/2023	Nom de l'opérateur DUPUIS Kylian
Composant de la construction Conduits de fluide n°1 - Plafond		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet : Enveloppe de calorifuge / Non peint Planche de croquis n°: 1		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces ; matériau fibreux de type isolant (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-053375-01	Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P005		
Nom du client COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Numéro de dossier 67629-134274	Pièce ou local RDC - Couloir n°2
Partie du composant Enveloppe de calorifuge - Non peint	Date de prélèvement 05/06/2023	Nom de l'opérateur DUPUIS Kylian
Composant de la construction Conduits de fluide n°2 - Plafond		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet : Enveloppe de calorifuge / Non peint Planche de croquis n°: 1		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-053375-01	Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P006		
Nom du client COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Numéro de dossier 67629-134274	Pièce ou local RDC - Couloir n°2
Partie du composant Calorifugeage - Non peint	Date de prélèvement 05/06/2023	Nom de l'opérateur DUPUIS Kylian
Composant de la construction Conduits de fluide n°2 - Plafond		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet : Calorifugeage / Non peint Planche de croquis n°: 1		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	0

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-053375-01	Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P007		
Nom du client COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Numéro de dossier 67629-134274	Pièce ou local RDC - Couloir n°2
Partie du composant Enveloppe de calorifuge - Non peint	Date de prélèvement 05/06/2023	Nom de l'opérateur DUPUIS Kylian
Composant de la construction Conduits de fluide n°3 - Plafond		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet : Enveloppe de calorifuge / Non peint Planche de croquis n°: 1		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-053375-01	Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P008		
Nom du client COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Numéro de dossier 67629-134274	Pièce ou local RDC - Couloir n°2
Partie du composant Calorifugeage - Non peint	Date de prélèvement 05/06/2023	Nom de l'opérateur DUPUIS Kylian
Composant de la construction Conduits de fluide n°3 - Plafond		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet : Calorifugeage / Non peint Planche de croquis n°: 1		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau (granulaire) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-053375-01	Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P009		
Nom du client COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Numéro de dossier 67629-134274	Pièce ou local RDC - Couloir n°2
Partie du composant Enveloppe de calorifuge - Non peint	Date de prélèvement 05/06/2023	Nom de l'opérateur DUPUIS Kylian
Composant de la construction Conduits de fluide n°4 - Plafond		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet : Enveloppe de calorifuge / Non peint Planche de croquis n°: 1		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-053375-01	Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P010		
Nom du client COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Numéro de dossier 67629-134274	Pièce ou local RDC - Couloir n°2
Partie du composant Calorifugeage - Non peint	Date de prélèvement 05/06/2023	Nom de l'opérateur DUPUIS Kylian
Composant de la construction Conduits de fluide n°4 - Plafond		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet : Calorifugeage / Non peint Planche de croquis n°: 1		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces ; matériau fibreux de type isolant (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-053375-01	Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P011		
Nom du client COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Numéro de dossier 67629-134274	Pièce ou local RDC - Couloir n°2
Partie du composant Enveloppe de calorifuge - Non peint	Date de prélèvement 05/06/2023	Nom de l'opérateur DUPUIS Kylian
Composant de la construction Conduits de fluide n°5 - Plafond		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet : Enveloppe de calorifuge / Non peint Planche de croquis n°: 1		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-053375-01	Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P012		
Nom du client COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Numéro de dossier 67629-134274	Pièce ou local RDC - Couloir n°2
Partie du composant Calorifugeage - Non peint	Date de prélèvement 05/06/2023	Nom de l'opérateur DUPUIS Kylian
Composant de la construction Conduits de fluide n°5 - Plafond		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet : Calorifugeage / Non peint Planche de croquis n°: 1		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	0

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-053375-01	Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P013		
Nom du client COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Numéro de dossier 67629-134274	Pièce ou local R+9 - Escalier
Partie du composant Enveloppe de calorifuge - Non peint	Date de prélèvement 05/06/2023	Nom de l'opérateur DUPUIS Kylian
Composant de la construction Conduit de fluide - Murs		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet : Enveloppe de calorifuge / Non peint Planche de croquis n°: 10		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-053375-01	Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P014		
Nom du client COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Numéro de dossier 67629-134274	Pièce ou local R+9 - Escalier
Partie du composant Calorifugeage - Non peint	Date de prélèvement 05/06/2023	Nom de l'opérateur DUPUIS Kylian
Composant de la construction Conduit de fluide - Murs		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet : Calorifugeage / Non peint Planche de croquis n°: 10		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-053375-01	Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P015		
Nom du client COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Numéro de dossier 67629-134274	Pièce ou local R+1 - Lingerie
Partie du composant Dalle de sol - Non peint	Date de prélèvement 05/06/2023	Nom de l'opérateur DUPUIS Kylian
Composant de la construction Plancher - Sol		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
Résultat de la grille d'évaluation Evaluation périodique		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet : Dalle de sol / Non peint Planche de croquis n°: 2		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-053375-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRÉLÈVEMENT : P016		
Nom du client COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Numéro de dossier 67629-134274	Pièce ou local R+1 - LT
Partie du composant Enveloppe de calorifuge - Non peint	Date de prélèvement 05/06/2023	Nom de l'opérateur DUPUIS Kylian
Composant de la construction Conduit de fluide n°1 - Murs		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet : Enveloppe de calorifuge / Non peint Planche de croquis n°: 2		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-053375-01	Fibres d'amiante non détectées

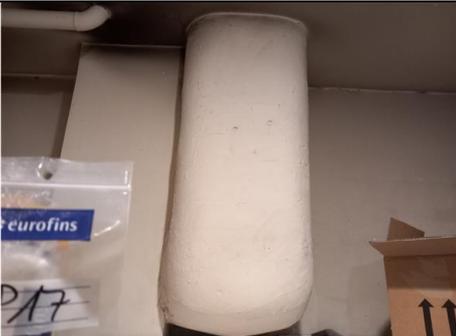PRÉLÈVEMENT : P017		
Nom du client COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Numéro de dossier 67629-134274	Pièce ou local R+1 - LT
Partie du composant Calorifugeage - Non peint	Date de prélèvement 05/06/2023	Nom de l'opérateur DUPUIS Kylian
Composant de la construction Conduit de fluide n°1 - Murs		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet : Calorifugeage / Non peint Planche de croquis n°: 2		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-053375-01	Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P018		
Nom du client COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Numéro de dossier 67629-134274	Pièce ou local RDC - Rés.
Partie du composant Dalle de sol - Non peint	Date de prélèvement 05/06/2023	Nom de l'opérateur DUPUIS Kylian
Composant de la construction Plancher - Sol		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
Résultat de la grille d'évaluation Evaluation périodique		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet : Dalle de sol / Non peint		
Planche de croquis n°: 1		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (bitumineux) (marron)	0
CUST 01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	0

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-053375-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	AR-23-HB-053375-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRÉLÈVEMENT : P019		
Nom du client COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Numéro de dossier 67629-134274	Pièce ou local RDC - Rés.
Partie du composant Enveloppe de calorifuge - Non peint	Date de prélèvement 05/06/2023	Nom de l'opérateur DUPUIS Kylian
Composant de la construction Conduit de fluide n°1 - Murs		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet : Enveloppe de calorifuge / Non peint Planche de croquis n°: 1		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-053375-01	Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P020		
Nom du client COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Numéro de dossier 67629-134274	Pièce ou local RDC - Rés.
Partie du composant Calorifugeage - Non peint	Date de prélèvement 05/06/2023	Nom de l'opérateur DUPUIS Kylian
Composant de la construction Conduit de fluide n°1 - Murs		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet : Calorifugeage / Non peint Planche de croquis n°: 1		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (bitumineux) (pulvérulent) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-053375-01	Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P021		
Nom du client COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Numéro de dossier 67629-134274	Pièce ou local RDC - Rés.
Partie du composant Flocage - Non peint	Date de prélèvement 05/06/2023	Nom de l'opérateur DUPUIS Kylian
Composant de la construction Conduit de fluide n°2 - Equipement		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet : Flocage / Non peint Planche de croquis n°: 1		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-053375-01	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE 2 – CROQUIS

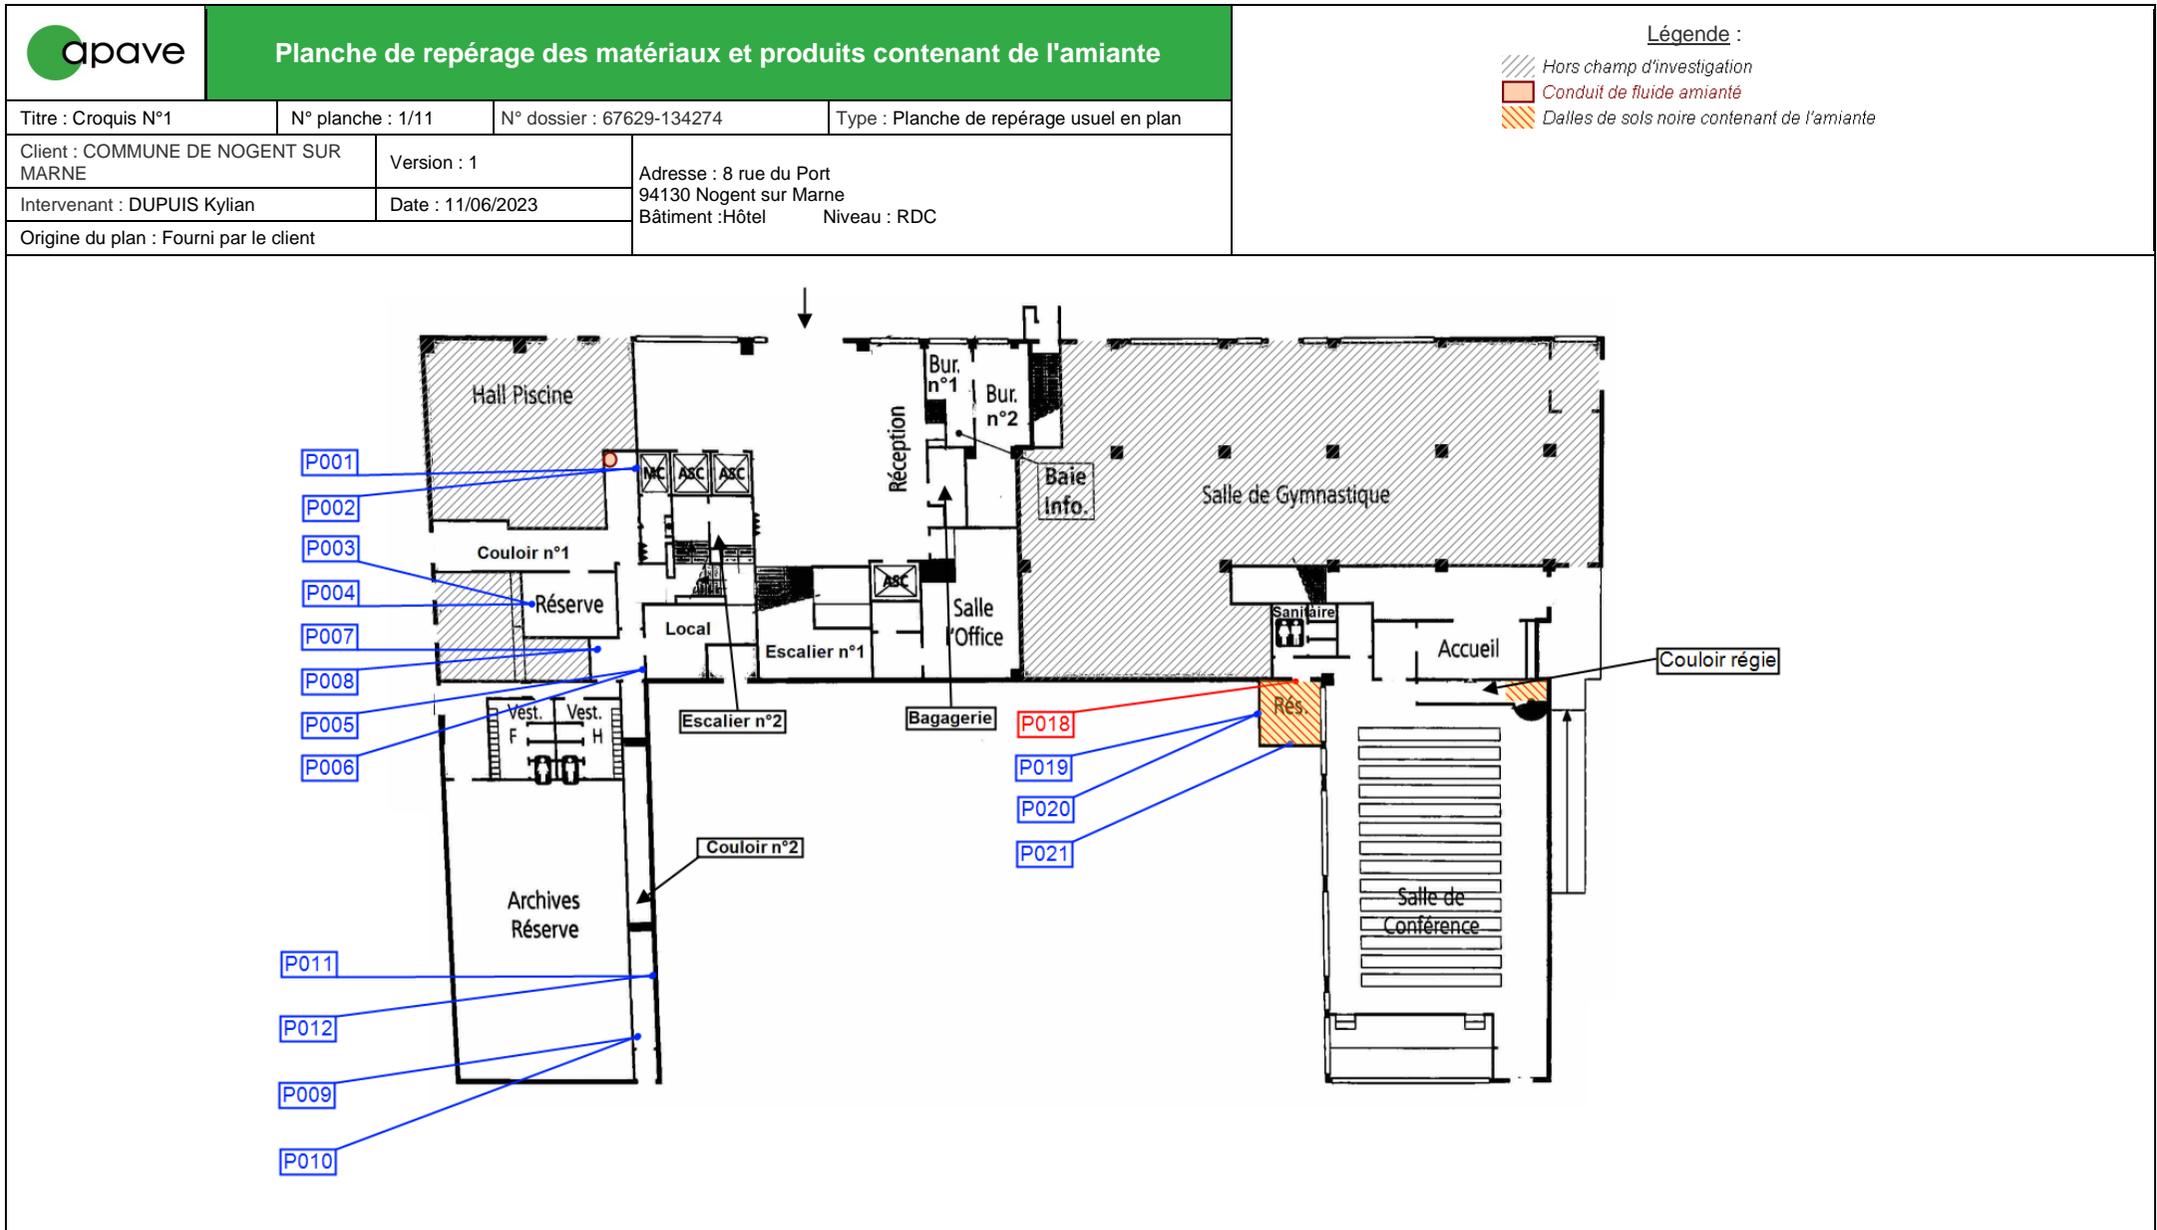


		Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		Légende : Conduit de fluide contenant de l'amiante Dalles de sols contenant de l'amiante Dalles de sols noire contenant de l'amiante	
Titre : Croquis N°2	N° planche : 2/11	N° dossier : 67629-134274	Type : Planche de repérage usuel en plan		
Client : COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Version : 1	Adresse : 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne			
Intervenant : DUPUIS Kylian	Date : 11/06/2023	Bâtiment : Hôtel Niveau : R+1			
Origine du plan : Fourni par le client					

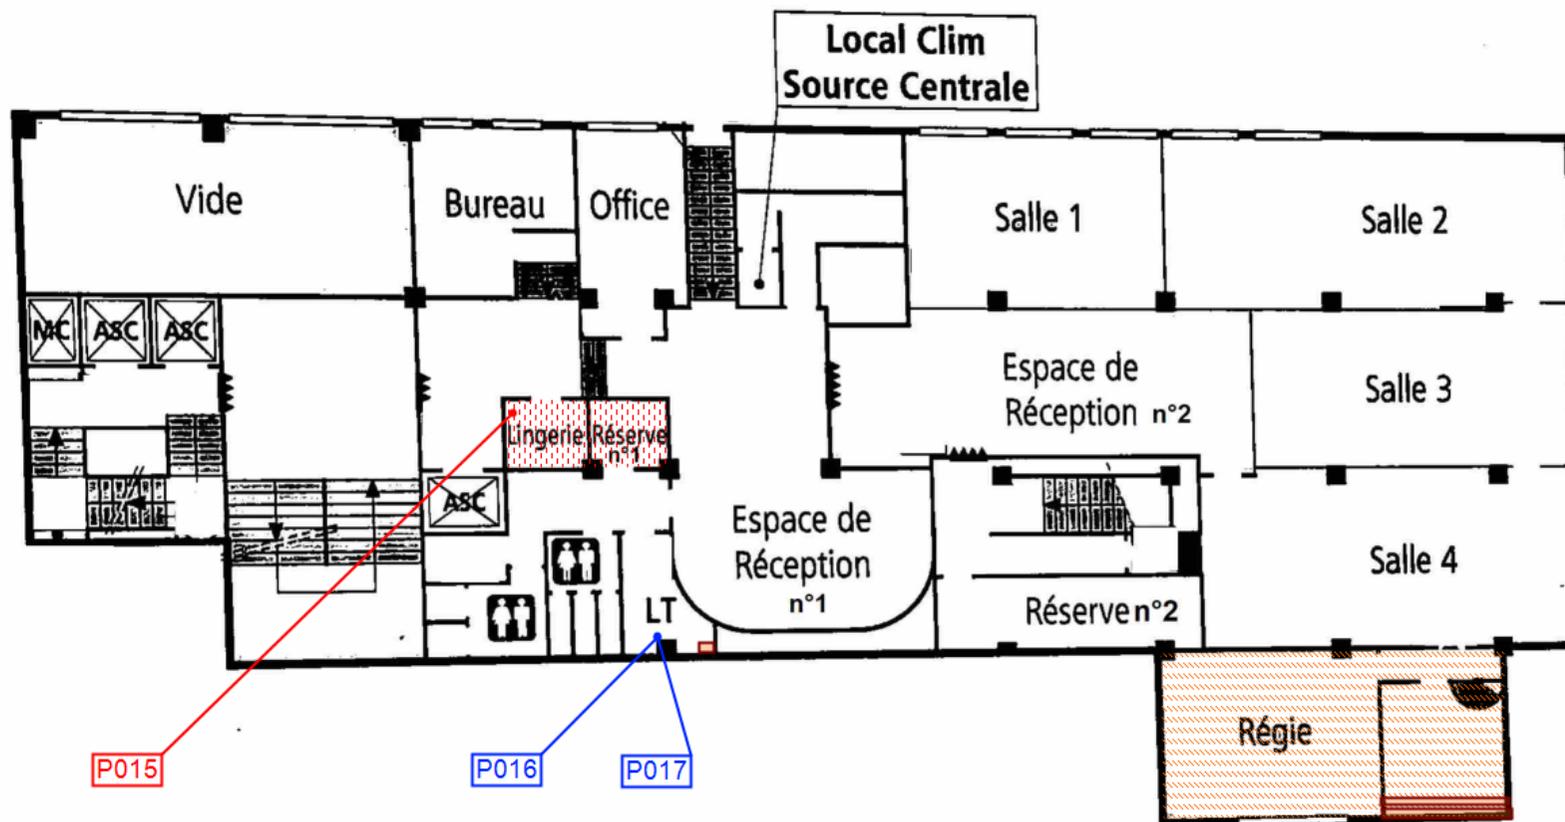


Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante			
Titre : Croquis N°3	N° planche : 3/11	N° dossier : 67629-134274	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Version : 1	Adresse : 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne Bâtiment : Hôtel Niveau : R+2	
Intervenant : DUPUIS Kylian	Date : 11/06/2023		
Origine du plan : Fourni par le client			

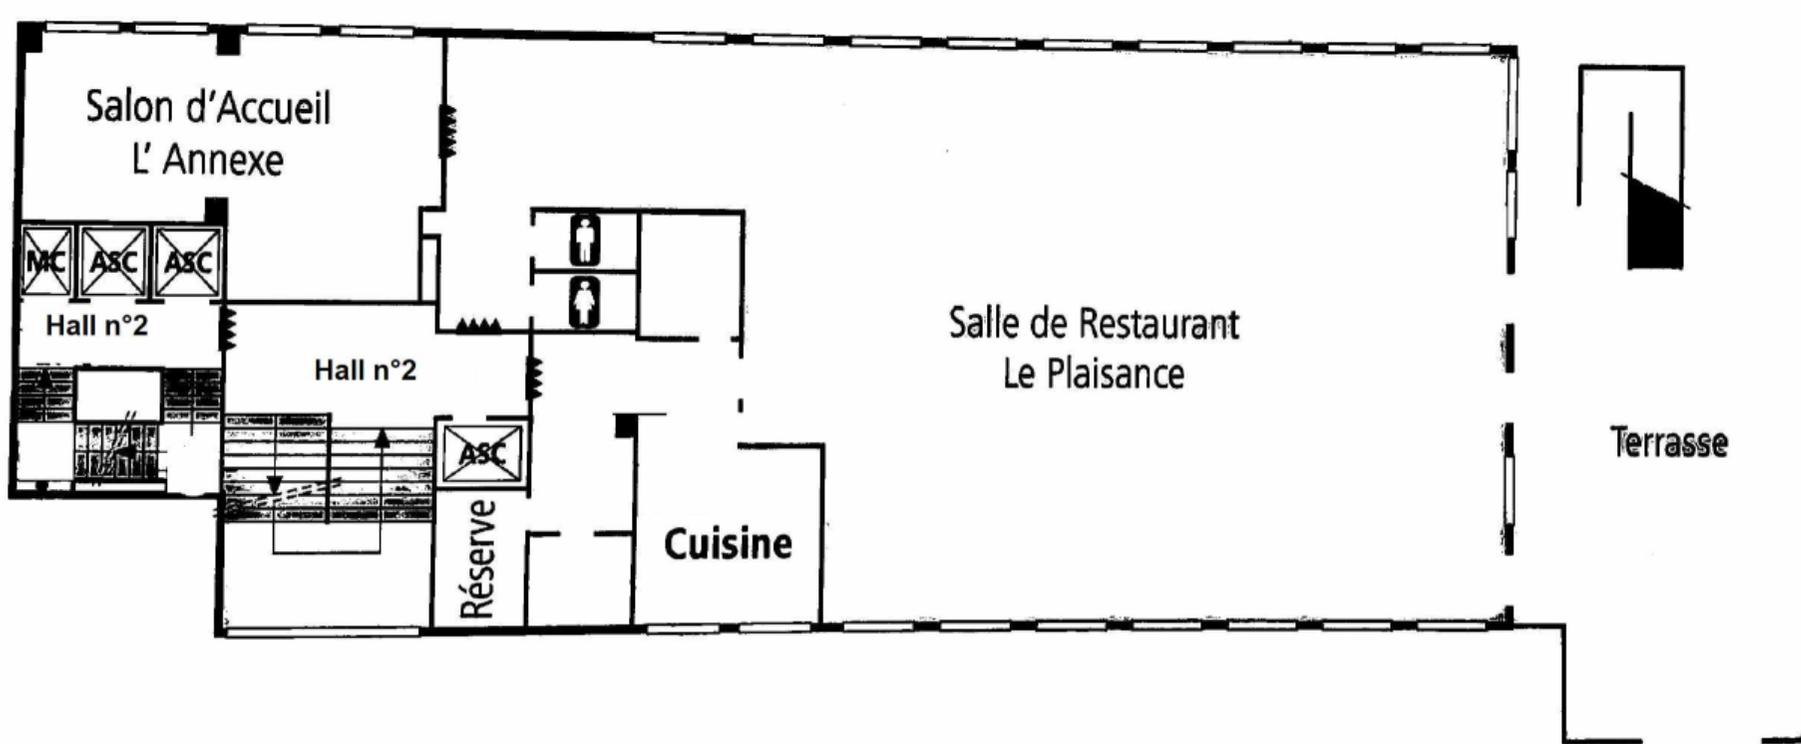


Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante			
Titre : Croquis N°4	N° planche : 4/11	N° dossier : 67629-134274	Type : Planche de repérage technique en
Client : COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Version : 1	Adresse : 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne Bâtiment : Hôtel Niveau : R+3	
Intervenant : DUPUIS Kylian	Date : 11/06/2023		
Origine du plan : Fourni par le client			

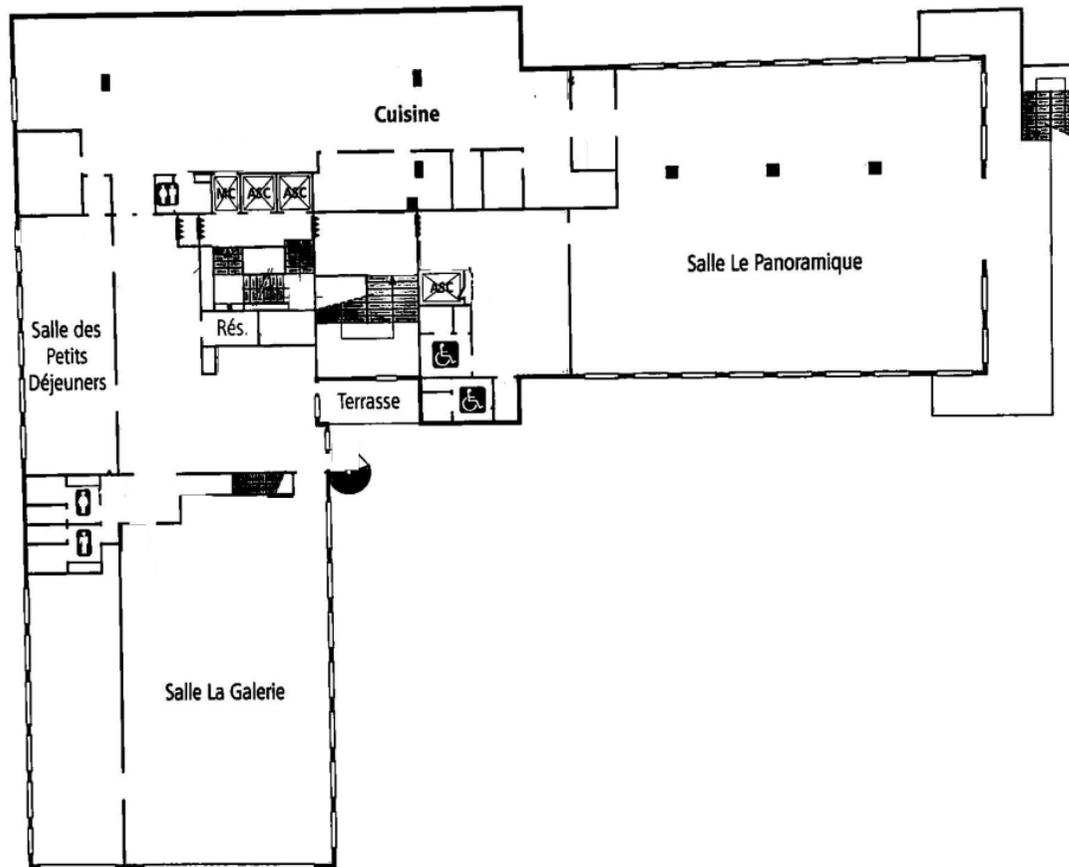


Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante			
Titre : Croquis N°5	N° planche : 5/11	N° dossier : 67629-134274	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Version : 1	Adresse : 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne	
Intervenant : DUPUIS Kylian	Date : 11/06/2023	Bâtiment : Hôtel	Niveau : R+4
Origine du plan : Fourni par le client			

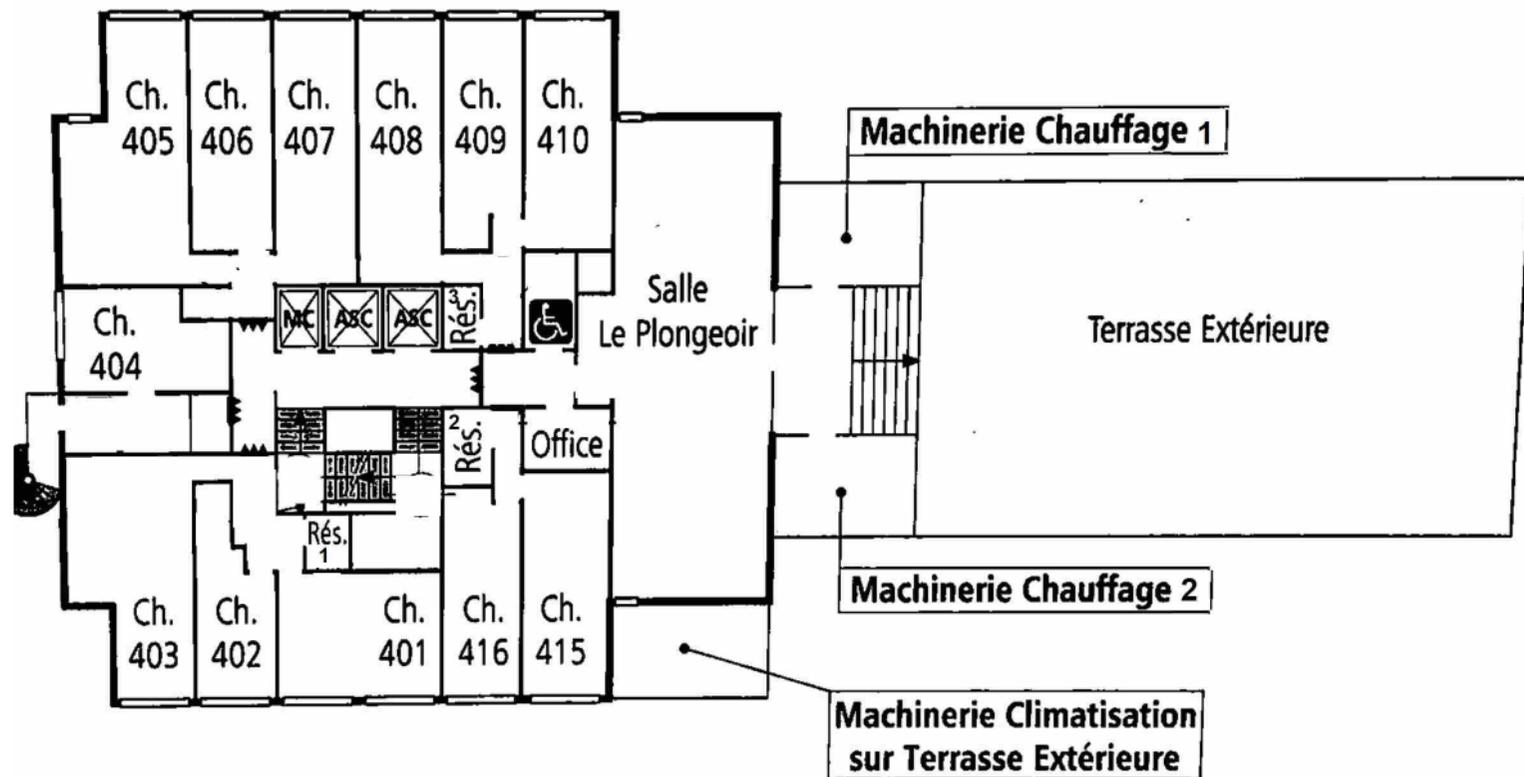


Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante			
Titre : Croquis N°6	N° planche : 6/11	N° dossier : 67629-134274	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Version : 1	Adresse : 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne Bâtiment : Hôtel Niveau : R+5	
Intervenant : DUPUIS Kylian	Date : 11/06/2023		
Origine du plan : Fourni par le client			

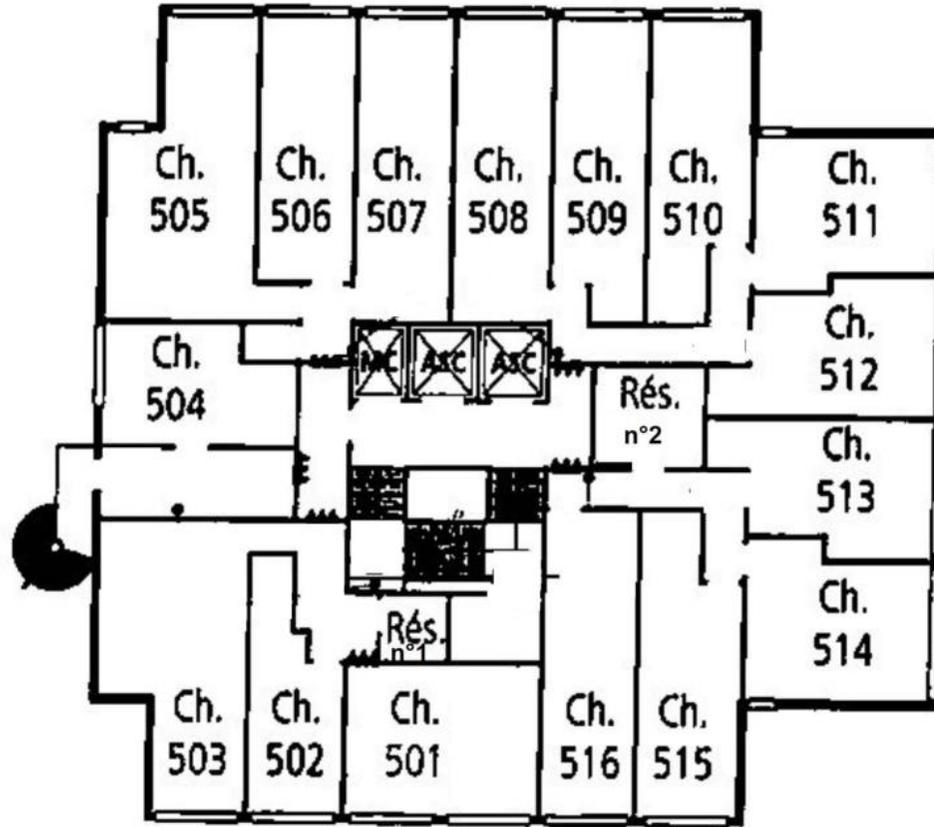


Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante			
Titre : Croquis N°7	N° planche : 7/11	N° dossier : 67629-134274	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Version : 1	Adresse : 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne Bâtiment : Hôtel Niveau : R+6	
Intervenant : DUPUIS Kylian	Date : 11/06/2023		
Origine du plan : Fourni par le client			

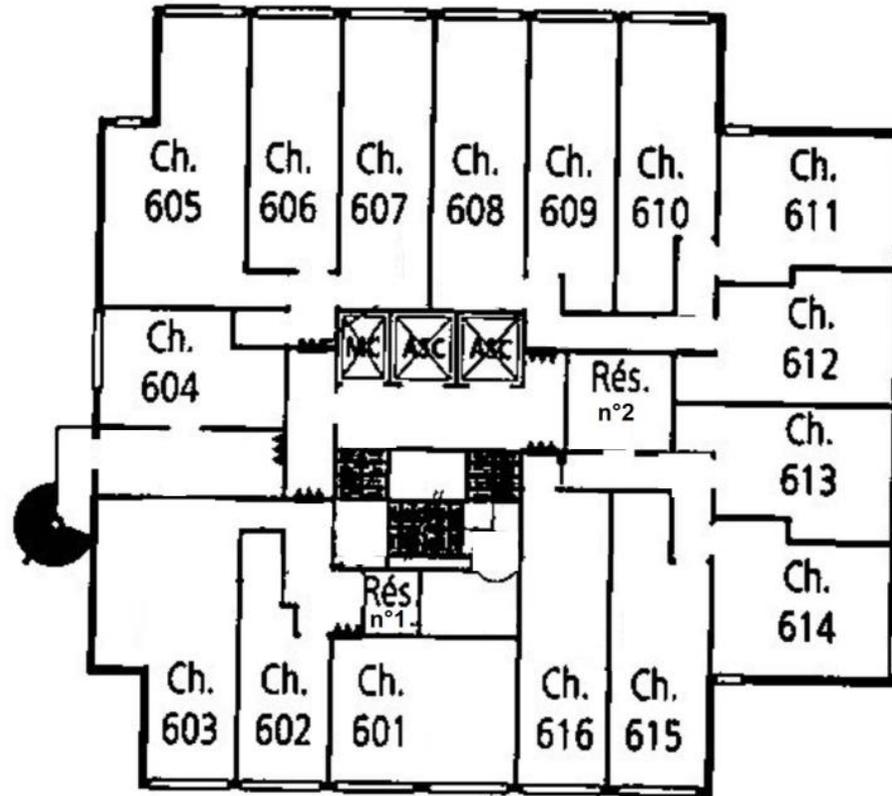


Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante			
Titre : Croquis N°8	N° planche : 8/11	N° dossier : 67629-134274	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Version : 1	Adresse : 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne Bâtiment : Hôtel Niveau : R+7	
Intervenant : DUPUIS Kylian	Date : 11/06/2023		
Origine du plan : Fourni par le client			

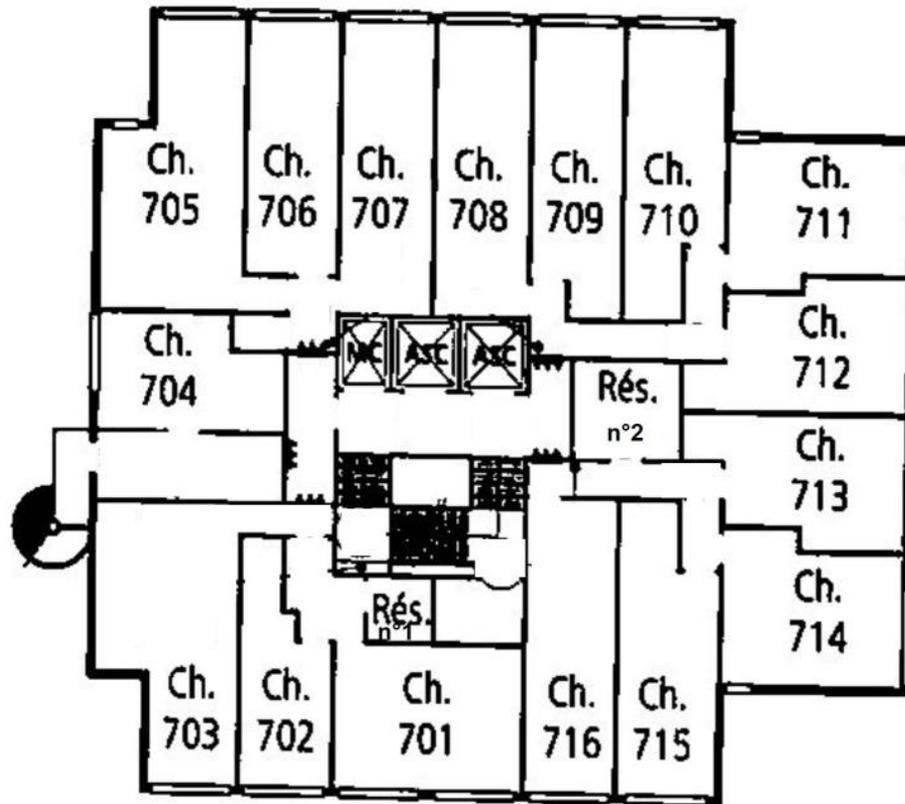


Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante			
Titre : Croquis N°9	N° planche : 9/11	N° dossier : 67629-134274	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Version : 1	Adresse : 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne Bâtiment : Hôtel Niveau : R+8	
Intervenant : DUPUIS Kylian	Date : 11/06/2023		
Origine du plan : Fourni par le client			

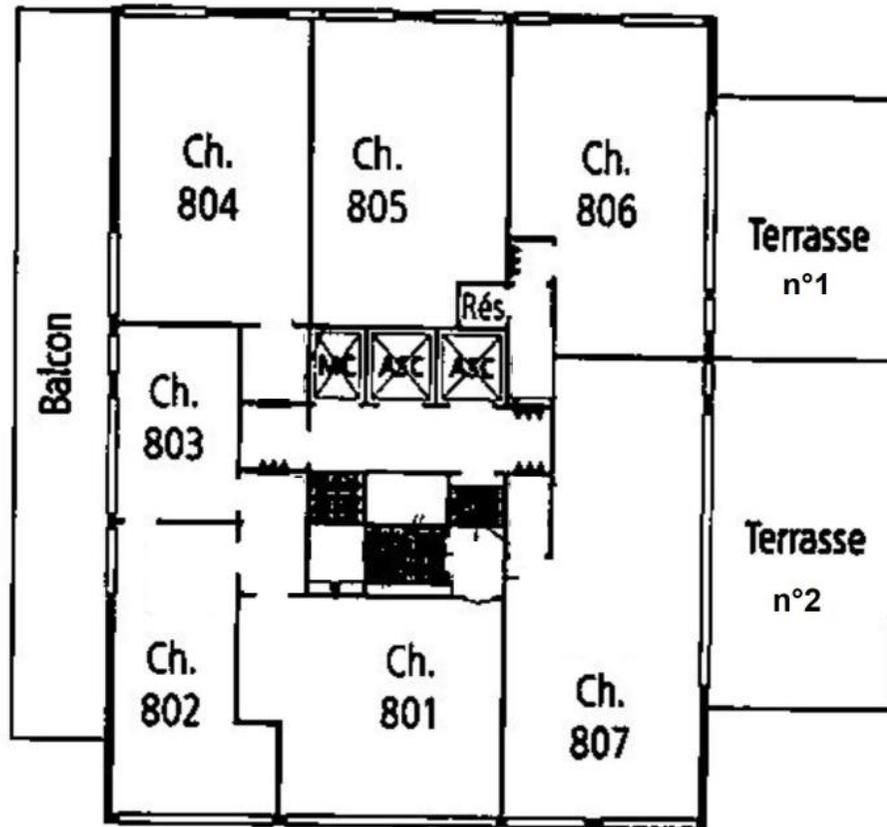


Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante				Légende : Conduit de fluide contenant de l'amiante
Titre : Croquis N°10	N° planche : 10/11	N° dossier : 67629-134274	Type : Planche de repérage usuel en plan	
Client : COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Version : 1	Adresse : 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne		
Intervenant : DUPUIS Kylian	Date : 11/06/2023	Bâtiment : Hôtel	Niveau : R+9	
Origine du plan : Fourni par le client				


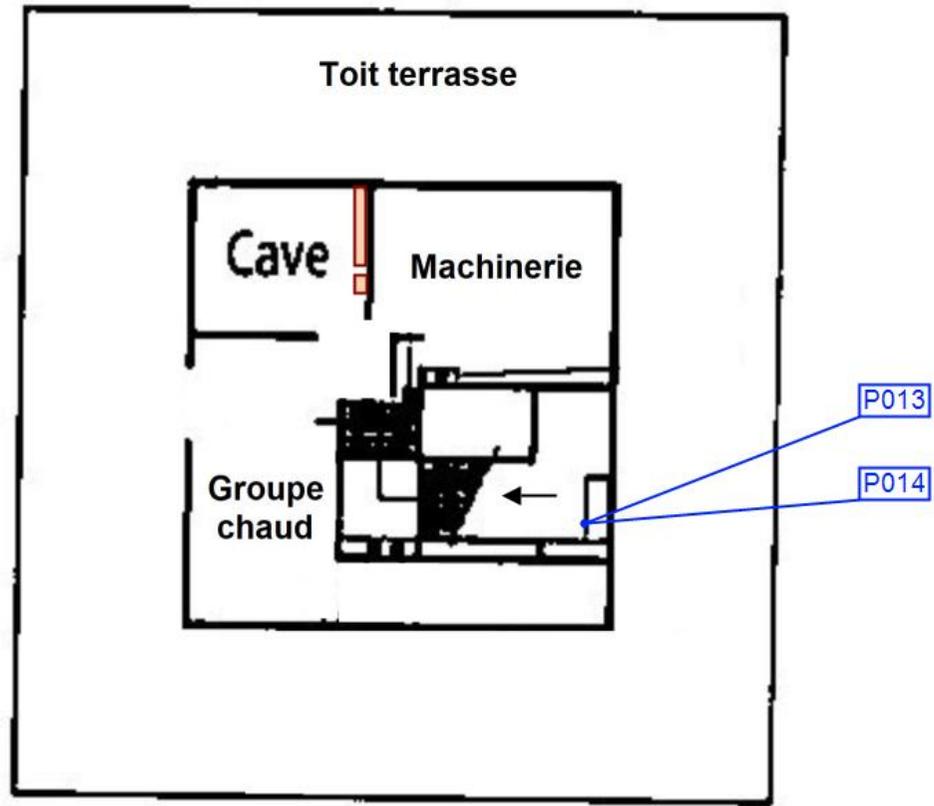


Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante			
Titre : Croquis N°11	N° planche : 11/11	N° dossier : 67629-134274	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE	Version : 1	Adresse : 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne Bâtiment : Hôtel Niveau : R-1	
Intervenant : DUPUIS Kylian	Date : 11/06/2023		
Origine du plan : Diagnostiqueur			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720230601079099

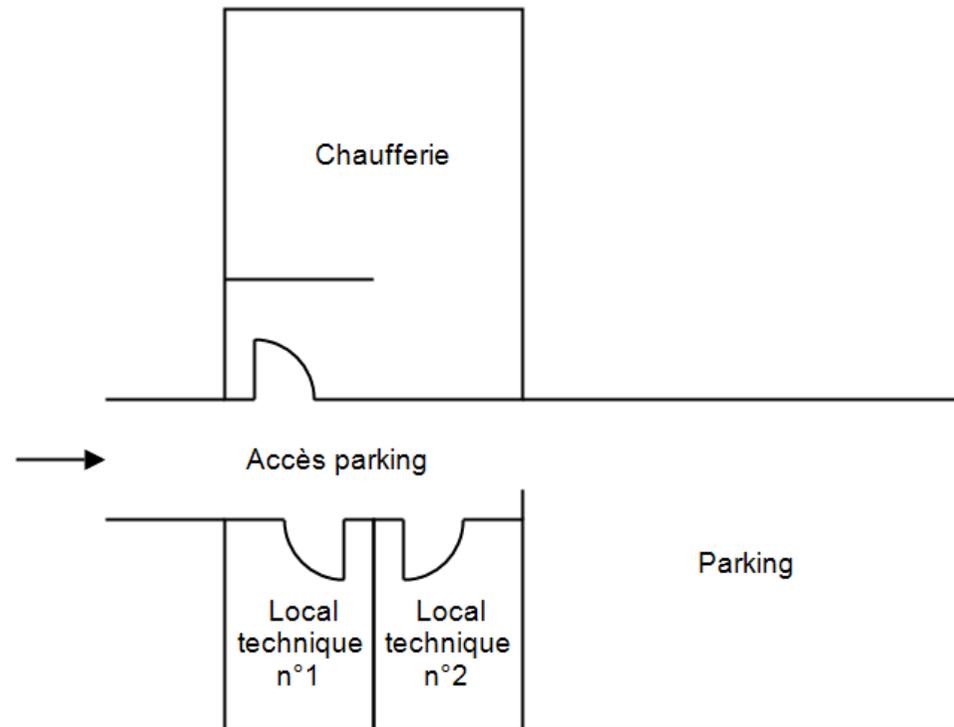

Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Kylian DUPUIS
Chez Apave - 10 Place Fulgence Bienvenue
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES

Notre référence : AR-23-HB-053375-01

Numéro de dossier : 23N020699

Référence de dossier :

67629-134274 A - 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne - COMMUNE DE
NOGENT SUR MARNE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23N020699-001 - Référence *P001-RDC - Couloir n°1 - Plafond - Conduit de fluide n°2 - Enveloppe de calorifuge - Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020699-002 - Référence *P002-RDC - Couloir n°1 - Plafond - Conduit de fluide n°2 - Calorifugeage - Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020699-003 - Référence *P003-RDC - Réserve - Plafond - Conduits de fluide n°1 - Calorifugeage - Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020699-004 - Référence *P004-RDC - Réserve - Plafond - Conduits de fluide n°1 - Enveloppe de calorifuge - Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020699-005 - Référence *P005-RDC - Couloir n°2 - Plafond - Conduits de fluide n°2 - Enveloppe de calorifuge - Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020699-006 - Référence *P006-RDC - Couloir n°2 - Plafond - Conduits de fluide n°2 - Calorifugeage - Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020699-007 - Référence *P007-RDC - Couloir n°2 - Plafond - Conduits de fluide n°3 - Enveloppe de calorifuge - Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N020699-008 - Référence P008-RDC - Couloir n°2 - Plafond - Conduits de fluide n°3 - Calorifugeage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020699-009 - Référence P009-RDC - Couloir n°2 - Plafond - Conduits de fluide n°4 - Enveloppe de calorifuge - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020699-010 - Référence P010-RDC - Couloir n°2 - Plafond - Conduits de fluide n°4 - Calorifugeage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020699-011 - Référence P011-RDC - Couloir n°2 - Plafond - Conduits de fluide n°5 - Enveloppe de calorifuge - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020699-012 - Référence P012-RDC - Couloir n°2 - Plafond - Conduits de fluide n°5 - Calorifugeage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020699-013 - Référence P013-R+9 - Escalier - Murs - Conduit de fluide - Enveloppe de calorifuge - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020699-014 - Référence P014-R+9 - Escalier - Murs - Conduit de fluide - Calorifugeage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020699-015 - Référence P015-R+1 - Lingerie - Sol - Plancher - Dalle de sol - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020699-016 - Référence P016-R+1 - LT - Murs - Conduit de fluide n°1 - Enveloppe de calorifuge - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020699-017 - Référence P017-R+1 - LT - Murs - Conduit de fluide n°1 - Calorifugeage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020699-018 - Référence P018-RDC - Rés. - Sol - Plancher - Dalle de sol - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020699-019 - Référence P019-RDC - Rés. - Murs - Conduit de fluide n°1 - Enveloppe de calorifuge - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N020699-020 - Référence *P020-RDC - Rés. - Murs - Conduit de fluide n°1 - Calorifugeage - Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020699-021 - Référence *P021-RDC - Rés. - Equipement - Conduit de fluide n°2 - Flocage - Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

EUROFINS ANALYSES POUR LE
 BATIMENT NORD SAS
 Réception résultat
 EUROFINS ABN
 557 chemin de Noyelles
 Parc du Pommier
 62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-002196-01 Date d'émission de rapport : 08/06/2023 19:40 Page1/5
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE001468 Référence de suivi du dossier N° : 23N020699
 Reçu au laboratoire le : 07/06/2023 Date de réception : 06/06/2023
 Date d'analyse : 07/06/2023
 Référence dossier Client:67629-134274 A - 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne - COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23N020699-001 - P001-RDC - Couloir n° - Plafond - Conduit de fluide n°2 - Enveloppe de calorifuge - Non peint	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET * / M6XJ	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	23N020699-002 - P002-RDC - Couloir n° - Plafond - Conduit de fluide n°2 - Calorifugeage - Non peint	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP * / SY3H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces(i)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003 (1)	23N020699-003 - P003-RDC - Réserve - Plafond - Conduits de fluide n°1 - Calorifugeage - Non peint	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	23N020699-004 - P004-RDC - Réserve - Plafond - Conduits de fluide n°1 - Enveloppe de calorifuge - Non peint	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP * / SY3H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-002196-01 Date d'émission de rapport : 08/06/2023 19:40 Page2/5
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE001468 Référence de suivi du dossier N° : 23N020699
 Reçu au laboratoire le : 07/06/2023 Date de réception : 06/06/2023
 Date d'analyse : 07/06/2023
 Référence dossier Client:67629-134274 A - 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne - COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	23N020699-005 - P005-RDC - Couloir n° - Plafond - Conduits de fluide n°2 - Enveloppe de calorifuge - Non peint	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	23N020699-006 - P006-RDC - Couloir n° - Plafond - Conduits de fluide n°2 - Calorifugeage - Non peint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	23N020699-007 - P007-RDC - Couloir n° - Plafond - Conduits de fluide n°3 - Enveloppe de calorifuge - Non peint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	23N020699-008 - P008-RDC - Couloir n° - Plafond - Conduits de fluide n°3 - Calorifugeage - Non peint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau (granulaire) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	23N020699-009 - P009-RDC - Couloir n° - Plafond - Conduits de fluide n°4 - Enveloppe de calorifuge - Non peint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-002196-01 Date d'émission de rapport : 08/06/2023 19:40 Page 3/5
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE001468 Référence de suivi du dossier N° : 23N020699
 Reçu au laboratoire le : 07/06/2023 Date de réception : 06/06/2023
 Date d'analyse : 07/06/2023
 Référence dossier Client:67629-134274 A - 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne - COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	23N020699-010 - P010-RDC - Couloir n° - Plafond - Conduits de fluide n°4 - Calorifugeage - Non peint	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP * / SY3H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
011	23N020699-011 - P011-RDC - Couloir n° - Plafond - Conduits de fluide n°5 - Enveloppe de calorifuge - Non peint	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012	23N020699-012 - P012-RDC - Couloir n° - Plafond - Conduits de fluide n°5 - Calorifugeage - Non peint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013	23N020699-013 - P013-R+9 - Escalier - Murs - Conduit de fluide - Enveloppe de calorifuge - Non peint	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	23N020699-014 - P014-R+9 - Escalier - Murs - Conduit de fluide - Calorifugeage - Non peint	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MOLP * / WV7V	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
015 (1)	23N020699-015 - P015-R+1 - Lingerie - Sol - Plancher - Dalle de sol - Non peint	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) en traces	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-002196-01 Date d'émission de rapport : 08/06/2023 19:40 Page4/5
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE001468 Référence de suivi du dossier N° : 23N020699
 Reçu au laboratoire le : 07/06/2023 Date de réception : 06/06/2023
 Date d'analyse : 07/06/2023
 Référence dossier Client:67629-134274 A - 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne - COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016 (1)	23N020699-016 - P016-R+1 - LT - Murs - Conduit de fluide n°1 - Enveloppe de calorifug - Non peint	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017 (1)	23N020699-017 - P017-R+1 - LT - Murs - Conduit de fluide n°1 - Calorifugeage - Non peint	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018 (1) (2)	23N020699-018 - P018-RDC - Rés. - Sol - Plancher - Dalle de sol - Non peint	Matériau souple de type dalle de sol (bitumineux) (marron)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / WV7V	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
019 (1)	23N020699-019 - P019-RDC - Rés. - Murs - Conduit de fluide n°1 - Enveloppe de calorifuge - Non peint	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020 (1)	23N020699-020 - P020-RDC - Rés. - Murs - Conduit de fluide n°1 - Calorifugeage - Non peint	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (bitumineux) (pulvérulent) en traces	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021 (1)	23N020699-021 - P021-RDC - Rés. - Equipement - Conduit de fluide n°2 - Flocage - Non peint	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MOLP * / WV7V	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-002196-01 Date d'émission de rapport : 08/06/2023 19:40 Page5/5
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE001468 Référence de suivi du dossier N° : 23N020699
 Reçu au laboratoire le : 07/06/2023 Date de réception : 06/06/2023
 Date d'analyse : 07/06/2023
 Référence dossier Client:67629-134274 A - 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne - COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Une lingette ayant été utilisée lors du prélèvement pour la protection de l'opérateur de repérage est présente dans l'échantillon. Celle-ci n'a pas été analysée.
- (2) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscop Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscop Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Marie Christelle Pierrelcin
 Cheffe d'Equipe Technicienne META

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE 4 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B

**En cas de présence avérée d'amiante dans un matériaux de liste B,
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

« Évaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste à :

- A) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- B) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

« Action corrective de premier niveau »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.

Rappel : l'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour les autres opérations de maintenance.

Cette action corrective de premier niveau consiste à :

- A) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- B) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- C) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux ou produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- D) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.

« Action corrective de second niveau »

Qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

Cette action corrective de second niveau consiste à :

- A) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- B) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- C) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- D) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 1

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Éléments d'information généraux			
N° de dossier	67629-134274 A	Date de l'évaluation	31/05/2023
Bâtiment	Hôtel 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne		
Étage	RDC		
Local ou zone homogène	Couloir n°1		
Destination déclarée du local	Couloir n°1		
Composant de la construction	Conduit de fluide n°1		
Partie de composant	Amiante ciment - Non peint		
Repérage	Murs		
Recommandation	Evaluation périodique		

État de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation		
Protection physique	État de dégradation	Étendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation	
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP	
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP	
			Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
				Généralisée <input type="checkbox"/>	

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 2

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Éléments d'information généraux			
N° de dossier	67629-134274 A	Date de l'évaluation	31/05/2023
Bâtiment	Hôtel 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne		
Étage	R+1		
Local ou zone homogène	Lingerie		
Destination déclarée du local	Lingerie		
Composant de la construction	Plancher		
Partie de composant	Dalle de sol - Non peint		
Repérage	Sol		
Recommandation	Evaluation périodique		

État de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation		Type de recommandation
Protection physique	État de dégradation	Étendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau		
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>		AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1	
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2	
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 3

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Éléments d'information généraux			
N° de dossier	67629-134274 A	Date de l'évaluation	31/05/2023
Bâtiment	Hôtel 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne		
Étage	R+1		
Local ou zone homogène	LT		
Destination déclarée du local	LT		
Composant de la construction	Conduit de fluide n°2		
Partie de composant	Amiante ciment - Peinture		
Repérage	Murs		
Recommandation	Evaluation périodique		

État de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation		Type de recommandation
Protection physique	État de dégradation	Étendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau		
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	Ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1	
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2	
		Généralisée <input type="checkbox"/>			AC2

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 4

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Éléments d'information généraux			
N° de dossier	67629-134274 A	Date de l'évaluation	31/05/2023
Bâtiment	Hôtel 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne		
Étage	RDC		
Local ou zone homogène	Rés.		
Destination déclarée du local	Rés.		
Composant de la construction	Plancher		
Partie de composant	Dalle de sol - Non peint		
Repérage	Sol		
Recommandation	Evaluation périodique		

État de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation		
Protection physique	État de dégradation	Étendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation	
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP	
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP	
			Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
				Généralisée <input type="checkbox"/>	

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 5

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Éléments d'information généraux			
N° de dossier	67629-134274 A	Date de l'évaluation	31/05/2023
Bâtiment	Hôtel 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne		
Étage	R+1		
Local ou zone homogène	Réserve n°1		
Destination déclarée du local	Réserve n°1		
Composant de la construction	Plancher		
Partie de composant	Dalle de sol - Non peint		
Repérage	Sol		
Recommandation	Evaluation périodique		

État de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation		
Protection physique	État de dégradation	Étendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation	
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP	
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP	
			Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
			Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 6

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Éléments d'information généraux			
N° de dossier	67629-134274 A	Date de l'évaluation	31/05/2023
Bâtiment	Hôtel 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne		
Étage	R+1		
Local ou zone homogène	Local régie		
Destination déclarée du local	Local régie		
Composant de la construction	Plancher		
Partie de composant	Dalle de sol noire - Non peint		
Repérage	Sol		
Recommandation	Evaluation périodique		

État de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation		
Protection physique	État de dégradation	Étendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation	
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP	
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP	
			Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
			Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 7

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Éléments d'information généraux			
N° de dossier	67629-134274 A	Date de l'évaluation	31/05/2023
Bâtiment	Hôtel 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne		
Étage	R+1		
Local ou zone homogène	Local régie		
Destination déclarée du local	Local régie		
Composant de la construction	Conduit de fluide n°1		
Partie de composant	Amiante ciment - Peinture		
Repérage	Murs		
Recommandation	Evaluation périodique		

État de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation		Type de recommandation
Protection physique	État de dégradation	Étendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau		
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1	
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2	
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 8

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Éléments d'information généraux			
N° de dossier	67629-134274 A	Date de l'évaluation	31/05/2023
Bâtiment	Hôtel 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne		
Étage	R+1		
Local ou zone homogène	Local régie		
Destination déclarée du local	Local régie		
Composant de la construction	Conduit de fluide n°2		
Partie de composant	Amiante ciment - Peinture		
Repérage	Murs		
Recommandation	Evaluation périodique		

État de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation		Type de recommandation
Protection physique	État de dégradation	Étendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau		
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1	
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2	
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 9

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Éléments d'information généraux			
N° de dossier	67629-134274 A	Date de l'évaluation	31/05/2023
Bâtiment	Hôtel 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne		
Étage	R+1		
Local ou zone homogène	Régie		
Destination déclarée du local	Régie		
Composant de la construction	Plancher		
Partie de composant	Dalle de sol noire - Non peint		
Repérage	Sol		
Recommandation	Evaluation périodique		

État de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation		Type de recommandation
Protection physique	État de dégradation	Étendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau		
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1	
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2	
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 10

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Éléments d'information généraux			
N° de dossier	67629-134274 A	Date de l'évaluation	31/05/2023
Bâtiment	Hôtel 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne		
Étage	RDC		
Local ou zone homogène	Couloir régie		
Destination déclarée du local	Couloir régie		
Composant de la construction	Plancher		
Partie de composant	Dalle de sol noire - Non peint		
Repérage	Sol		
Recommandation	Evaluation périodique		

État de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation		
Protection physique	État de dégradation	Étendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation	
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP	
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP	
			Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
				Généralisée <input type="checkbox"/>	

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 11

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Éléments d'information généraux			
N° de dossier	67629-134274 A	Date de l'évaluation	31/05/2023
Bâtiment	Hôtel 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne		
Étage	R+9		
Local ou zone homogène	Cave		
Destination déclarée du local	Cave		
Composant de la construction	Conduit de fluide n°2		
Partie de composant	Amiante ciment - Non peint		
Repérage	Murs		
Recommandation	Evaluation périodique		

État de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	État de dégradation	Étendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 12

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Éléments d'information généraux			
N° de dossier	67629-134274 A	Date de l'évaluation	31/05/2023
Bâtiment	Hôtel 8 rue du Port 94130 Nogent sur Marne		
Étage	R+9		
Local ou zone homogène	Cave		
Destination déclarée du local	Cave		
Composant de la construction	Conduit de fluide n°3		
Partie de composant	Amiante ciment - Non peint		
Repérage	Murs		
Recommandation	Evaluation périodique		

État de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	État de dégradation	Étendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

ANNEXE 5 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre de mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

A) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

B) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale

des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toutes natures contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

A. Conditionnement des déchets

Les déchets de toutes natures susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

B. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

C. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

D. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

E. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

ATTESTATIONS

Votre Assurance

► **RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE**



COURTIER

VERLINGUE

9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156
68313 ILLZACH CEDEX
Tél : 03 89 61 64 64
Fax : 08 20 20 26 32
Portefeuille : 0201050284

APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE FR

Vos références :

Contrat n° 10800807204
Client n° 0416806720

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

**APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE**

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE DEVELOPPEMENT** et sa filiale **APAVE Diagnostics**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2



Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <i>Sans pouvoir excéder pour :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000 € par année d'assurance
<i>sous-limités :</i>	
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 9 Décembre 2022
Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

CERTIFICAT DE QUALIFICATION

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat

Attribué à

Kylian DUPUIS

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Électricité	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	25/10/2022	24/10/2029
Termites metropole	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	25/10/2022	24/10/2029
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	25/10/2022	24/10/2029
Gaz	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	25/10/2022	24/10/2029
DPE sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	25/10/2022	24/10/2029
DPE avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	25/10/2022	24/10/2029
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	25/10/2022	24/10/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	25/10/2022	24/10/2029

Date :25/10/2022

Numéro de certificat : 15943146

Laurent Croguennec, Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je, soussigné Kylian DUPUIS, salarié de la société Apave Diagnostics, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article R.271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation et disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à la réalisation de la prestation objet du présent rapport.

Ce rapport est établi par une personne :

- Présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés,
- N'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents constituant le Dossier de Diagnostics Techniques.

La société Apave Diagnostics a souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.



FIN DU RAPPORT